

## Montageanleitung

### NIL

#### - Deckenbefestigung

Drei Bohrungen an der Decke vornehmen, dabei beigefügte Bohrschablone verwenden. Deckentöpfe mit Inbusschlüssel von den Winkeln lösen.

- Die Seile B müssen wie folgt gekürzt werden  $DH = \text{Deckenhöhe} / SL = \text{Seillänge}$  (alle Angaben in mm):

DH	SL	DH	SL	DH	SL	DH	SL
2300	1100	2500	1500	2700	1900	2900	2300
2400	1300	2600	1700	2800	2100	3000	2500

#### - Einstellung Anschlag A und Vorbereitung der Leuchte zum Aufhängen:

Anschlaghöhe = Deckenhöhe minus 1600. Hier den Anschlag A mit beiliegendem Inbusschlüssel anziehen. Die Seile durch die Töpfe (Skizze 1) führen und in die Gewichte stecken. Dabei muß darauf geachtet werden, daß das Seil ca. 20 mm tief in das Gewicht eingeführt wird. Dann den unteren Gewindestift zuerst mit Inbusschlüssel festziehen und auf festen Sitz prüfen, der obere Gewindestift kann jetzt fest angezogen werden. Seilsicherung (Skizze 2) lösen, Seile über die Rolle legen, Seilsicherung wieder einschrauben und dann die zwei äußeren Deckentöpfe montieren.

#### - Das Kabel muß wie folgt gekürzt werden:

Kabellänge C = Deckenhöhe minus 1000

#### - Verkabeln der Leuchte:

Zuleitungskabel durch den mittleren Deckentopf führen und das Kabel an der Zugentlastung D des Deckenwinkels anschrauben und verkabeln, Deckentopf montieren.

#### - Fertigstellung:

Folie entfernen (auf die Oberfläche achten), Leuchtmittel und Schutzgläser einsetzen (jedes zerbrochene Schutzglas muß unbedingt ersetzt werden). Achtung beim Leuchtmittel einsetzen. Nur die zur Leuchtenmitte liegende Fassungsseite mit dem Leuchtmittel so weit zurückdrücken, daß sich das Leuchtmittel auf der Gegenseite leicht einrasten läßt. Dann die Glasscheibe (blank außen) in die Federn klemmen.

## Assembling Instruction

### NIL

#### - Mounting to the ceiling:

Drill three holes into the ceiling by using enclosed drilling stencil. Loosen the ceiling-covers from the angles with the enclosed Allen-type-wrench.

- The wires will have to be shortened according to the following dimensions  $CH = \text{ceiling height} / WL = \text{wire length}$  (all dimensions in mm):

CH	WL	CH	WL	CH	WL	CH	WL
2300	1100	2500	1500	2700	1900	2900	2300
2400	1300	2600	1700	2800	2100	3000	2500

#### - Adjusting stop A and preparing the lamp for hanging up:

Height of stop A = ceiling height minus 1600. At this position the stop has to be fastened with the enclosed Allen-type-wrench. Pull the wires through the ceiling covers/pots (see sketch 1) put them into the counter-weights. Take care to lead the wire ca. 20 mm deep into the weight. Then pull tight the lower thread pin with the Allen-type-wrench and check, if it is tightened. Now the upper thread pin will have to be pulled tight as well. Loosen wire safety lock (see sketch 2), lay the wires over the pulley, screw in safety lock again and assemble the left and right sided ceiling covers/pots.

#### - Shortening of the cable:

Cable length C = ceiling height minus 1000.

#### - Wiring of the lamp:

Pull the feeding cable through the middle ceiling cover/pot, screw on and wire the cable to the traction relief D of the ceiling angle, assemble the ceiling cover/pot.

#### - Completing:

Remove the foil (take care of the surface), insert luminants (bulbs) and protection glasses (every broken protection glass has to be replaced unconditionally). Attention while inserting the luminant (bulb). Press back the socket - side (in direction to the middle of the lamp) with the bulb in order to fix it on the opposite side. Then the glass - screen (polished to the outside) have to be clamped into the springs.

# Allgemeine Hinweise

Hängeleuchte 230 V  
Leuchtmittel: max. 2 x 100W / R7s

## Montagezubehör:

2 Inbusschlüssel  
3 Schrauben  
3 Dübel  
1 Lüsterklemme  
1 Bohrschablone

## Achtung:

Das Gehäuse hat eine hochempfindliche Oberfläche.  
Die Folie erst nach der Montage entfernen.

Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!  
Achtung beim Leuchtmittel einsetzen. Nur die zur Leuchtenmitte liegende Fassungsseite mit dem Leuchtmittel so weit zurückdrücken, daß sich das Leuchtmittel auf der Gegenseite leicht einrasten läßt. Dann die Glasscheibe (blank außen) in die Federn klemmen. Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und spannungsfreien Zustand erfolgen. Zum Putzen des Leuchtkörpers sollte ein weiches Baumwolltuch und eventuell Glasreiniger verwendet werden. Sollte dies nicht ausreichen, kann auch ein Metallputzmittel hilfreich sein! Auf keinen Fall darf ein Microfasertuch benutzt werden.

## General Notes

Suspended lamp 230 V and for 120 V  
Luminants: max. 2 x 100 W / R7s

## Assembling accessories:


2 Allen-type-wrench  
3 Dowels  
3 Screws  
1 Terminal clamp  
1 Drilling stencil

## Attention:

The corpus has a very sensible surface.  
Remove the protective foil after assembling the lamp.

The lamps have to be installed by an electrician only!  
In order to change the luminants make sure that the lamp is cold and the voltage is switched off. In order to clean the aluminium parts. In order to clean the lamp corpus, a smooth cotton cloth should be used perhaps with some glass cleaning detergent. In case this should not be sufficient, some metal cleaning detergent can be helpful. Wipe only in direction with the grain! Never use a micro fibre cloth!

ANTA.

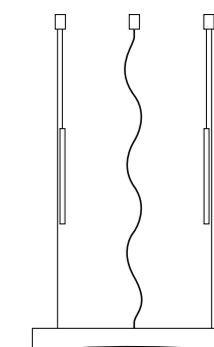

**ANTA** Leuchten GmbH  
www.anta.de  
D- 22869 Schenefeld  
Stand: Dezember 2009

**NIL**  
Hängeleuchte  
Suspended lamp